

H BOLETIN TECNICO

EJE STEERTEK PARA VEHICULOS FREIGHTLINER, STERLING Y WESTERN STAR

TEMA: MUÑÓN DE DIRECCION SUPERIOR

NO. PUBLICACION: SEU-0215SP

FECHA: Julio 2004

REVISION: A

NOTICIA IMPORTANTE


NOTICIA SOBRE EL EJE STEERTEK

A partir del 6/28/2004, Freightliner, Sterling and Western Star cambiarán a tornillería de montaje de la araña de frenos de cuerda fina de $\frac{5}{8}$ " en lugar de la original de cuerda estándar de $\frac{5}{8}$ " en todos sus vehículos equipados con el eje STEERTEK. Por lo tanto, Hendrickson Truck Suspension System anuncia un cambio en el muñón de dirección superior para acomodar la tornillería de montaje de la araña de frenos de cuerda fina que se usará en esos vehículos Freightliner, Sterling y Western Star.

- Este cambio no afectará ningún procedimiento de servicio del eje STEERTEK para los vehículos fabricados después del 6/28/2004.
- Tome en cuenta que los nuevos ejes STEERTEK y los muñones de dirección superior de reemplazo para vehículos Freightliner, Sterling y Western Star incorporarán agujeros con rosca fina de $\frac{5}{8}$ " para los tornillos de montaje de la araña de frenos. Los vehículos fabricados **antes del 6/28/2004** a los cuales se reemplaza el eje STEERTEK ó el muñón superior, **requerirán** un cambio de tornillos de montaje de la araña de frenos de rosca estándar por tornillos de montaje de la araña de frenos de rosca fina, ver Figura 1. Los tornillos de montaje de la araña de frenos son suministrados por separado por Freightliner, Sterling y Western Star. Consulte al fabricante del vehículo para dimensiones de los tornillos y especificaciones de torque.

Una tabla de partes del muñón de dirección superior en el reverso de esta publicación le ayudará a determinar la tornillería correcta para su vehículo.

Figura 1

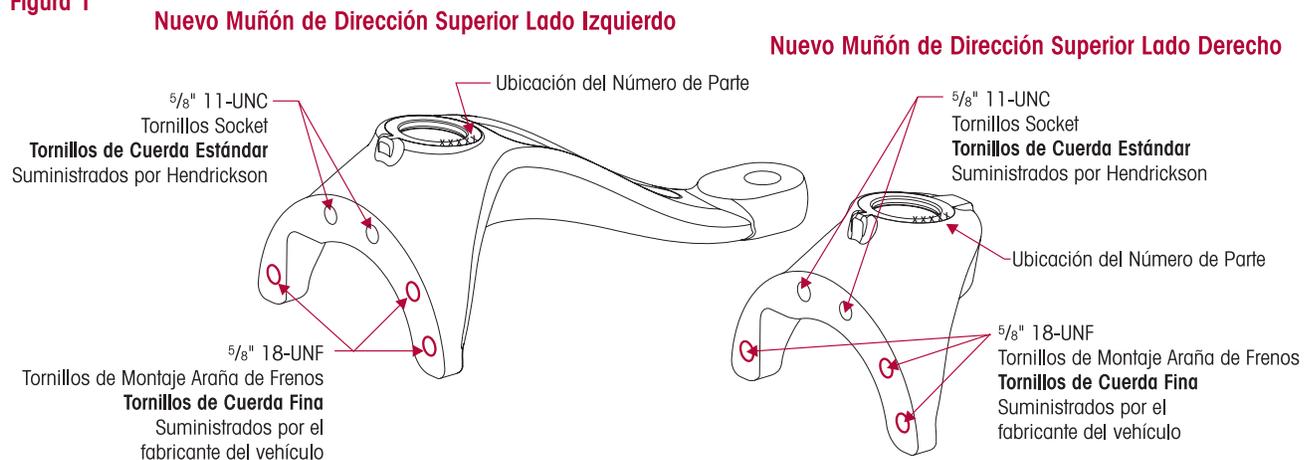

CONTINUACION

NOTA IMPORTANTE

Hendrickson no será responsable de ningún daño a los componentes del muñón de dirección superior que resulten de usar tornillería de montaje de la araña de frenos incorrecta.

Contacte al departamento de Servicios Técnicos de Hendrickson al teléfono (81) 8156-1300 o envíe un correo a techservices@hendrickson-intl.com para cualquier pregunta sobre vehículos equipados con un eje STEERTEK.

Muñón de Dirección Superior Lado Izquierdo	
Número Anterior (Tornillos de Montaje de la Araña de Frenos de Cuerda Estándar)	Nuevo Número (Tornillos de Montaje de la Araña de Frenos de Cuerda Fina)
60903-001	60903-031
60903-002	60903-032
60903-003	60903-033
60903-004	60903-034
60903-005	60903-035
60903-006	60903-036
60903-008	60903-038
60903-009	60903-039
60903-017	60903-047
60903-018	60903-048
Muñón de Dirección Superior Lado Derecho	
60904-001	60904-031
60904-002	60904-032

www.hendrickson-intl.com



Hendrickson Mexicana
Av. Rogelio González Caballero No. 850-B
Apodaca, N.L., México C.P. 66600

(81) 8156-1300
Fax (81) 8156-1301