

H[®] BOLETIN TECNICO

**RT2/RTE2-340, RT2/RTE2, RS, R
400/460/480/520 & U2/UE2-340**

Núm. SEU-9903SP

TEMA: Designación y Descontinuidad de Modelos

FECHA: Agosto 1999

REVISIÓN: A

■ CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE MODELO

Hendrickson ha hecho un cambio a la designación del modelo en todas las suspensiones de estilo viga igualadora como se muestra en la matriz.

El cambio de modelo se deriva del lanzamiento de la nueva viga igualadora fabricada de peso más ligero como se muestra abajo. La viga es completamente intercambiable con la antigua viga Forjada/Fundida. El nuevo diseño de la viga es para su uso hasta 46,000 libras y se introducirá entre agosto de 1999 y marzo del 2000.

Para mayor información acerca de la nueva viga fabricada, ver la publicación SEU-9904SP o contacte a su proveedor local Hendrickson, su agencia de camiones o llame a los Servicios Técnicos Hendrickson al (81) 8156-1300.

■ MODELOS DESCONTINUADOS

La suspensión U2 y UE2-340 se está discontinuando y reemplazando con el modelo RT/RTE-343. Esta suspensión se dirige a los segmentos del mercado vocacional rígido, tractores dentro/fuera de la carretera o camiones.


■ MODELO RT/RTE-343

Esta nueva suspensión incluirá el buje central para 40,000 libras, la barra transversal y el asiento con un ensamble de muelle de 34,000.

CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE MODELO

ACTUAL	NUEVO
U2/UE2, RT2/RTE2 - 340	RT/RTE - 343
R, RS, RT2, RTE2 - 400	R, RS, RT, RTE - 403
R, RS, RT2, RTE2 - 460	R, RS, RT, RTE - 463
R, RS, RT2, RTE2 - 480	R, RS, RT, RTE - 503
R, RS, RT2 - 520	R, RS, RT - 523

NOTA: Las suspensiones de 48,000 libras han sido ascendidas a especificaciones nominales de 50,000 libras.

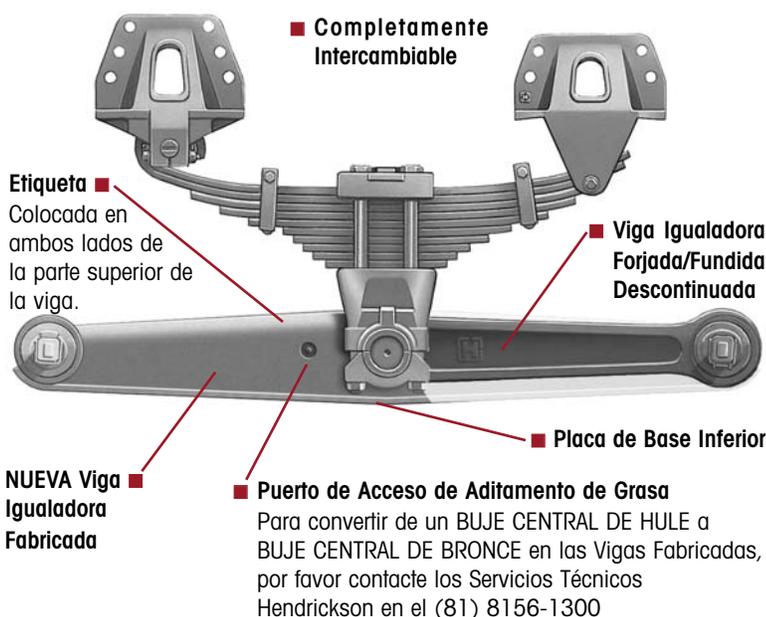

⚠ ADVERTENCIA

ES MUY IMPORTANTE QUE LA ORIENTACION DE LA VIGA ESTE EN POSICION HACIA ARRIBA. UNA ETIQUETA ADHERIDA A LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA AYUDA EN EL ENSAMBLAJE Y EN LA VERIFICACION DE LA ORIENTACION. EL NO ENSAMBLAR LA VIGA IGUALADORA DE ESTA FORMA PUEDE OCASIONAR LA PERDIDA DEL CONTROL DEL VEHICULO Y POSIBLES LESIONES O DAÑOS MATERIALES.



Information contained in this literature was accurate at the time of publication. Product changes may have been made after the copyright date that are not reflected.

www.hendrickson-intl.com